


- 1- esošais dobais dzelzsbetona panelis
- 2- smalkgraudaina betona izlīdzinošais slānis vai esošā remonts ar remontjavu ar 2% kritumu ~35-50mm
- 3- tvaika izolācija
- 4- impregnēta koka brusa (50x200, l=1200mm, solis līdz 600 mm)
- 4.1- impregnēta koka brusa (50x200, l~1650mm)
- 5- cinkots leņķa savienotājs 90x90x65x2.5, enkurnaglas kokam, enkurs betonam
- 6- siltumizolācija ROOFROCK 30E; 200mm
- 7- siltumizolācija ROOFROCK 50; 50mm
- 8- apakšklājs- SBS modificētā bitumena membrāna UNIFLEKS EPP
- 9- virsklājs- SBS modificētā bitumena membrāna UNIFLEKS EKP
- 10- cietā akmens vate, L150x150
- 11- cinkota skārda apdares elements
- 12- cinkota skārda apdares elements
- 13- cinkota savienošanas plāksne 60x200x2.5, enkurnaglas kokam, enkurs mūrim
- 14- impregnēta koka starplika 50x200, l=200, solis 700mm

saliktā naglotā sija

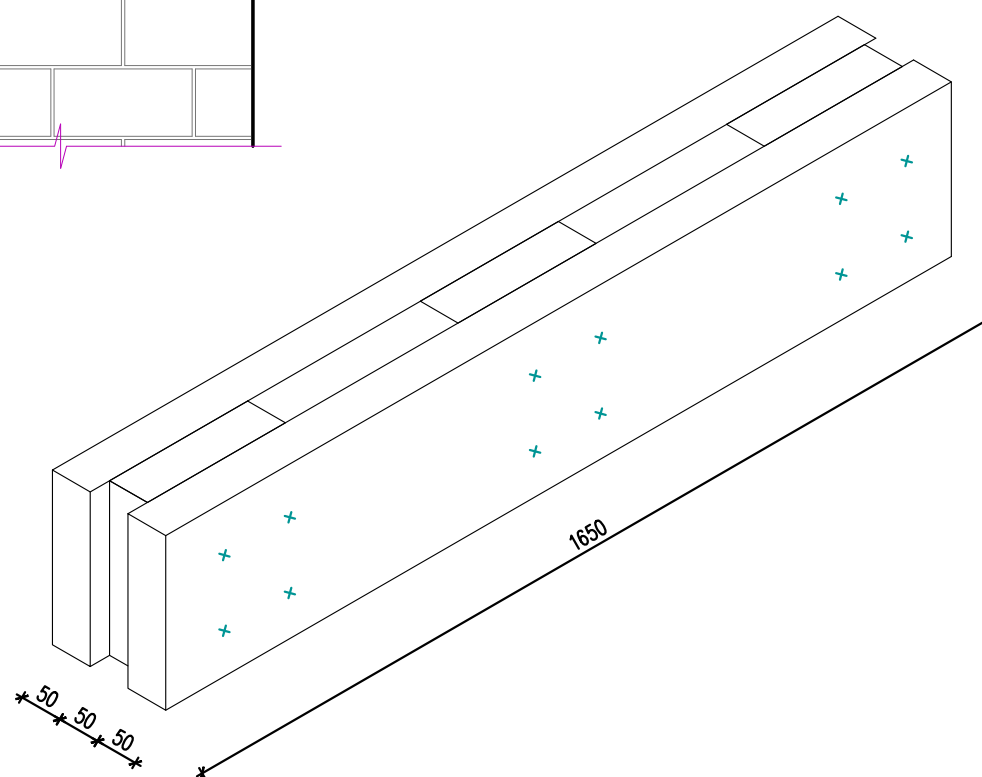

**NORĀDĪJUMI.**

1. Salikto nagloto siju uzstāda jumta golos un līmeņu maiņas vietās ar 2 stiprinājumiem katrā pusē.

Izstrādātājs	Ervīns Ločmelis sertifikāta nr. 3-1756	
Objekts	Daļēja jumta atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai	
Adrese	Apes iela 6, Alūksne	
Rasējuma nosaukums	<b>Šķēlums a - a</b> <b>Saliktā naglotā sija, kopskats</b>	<b>AR-3</b>
Daļas vad.	E.Ločmelis	<b>M 1:10</b>
Izstrādāja	E.Ločmelis	06.2022.